


改善箇所説明図

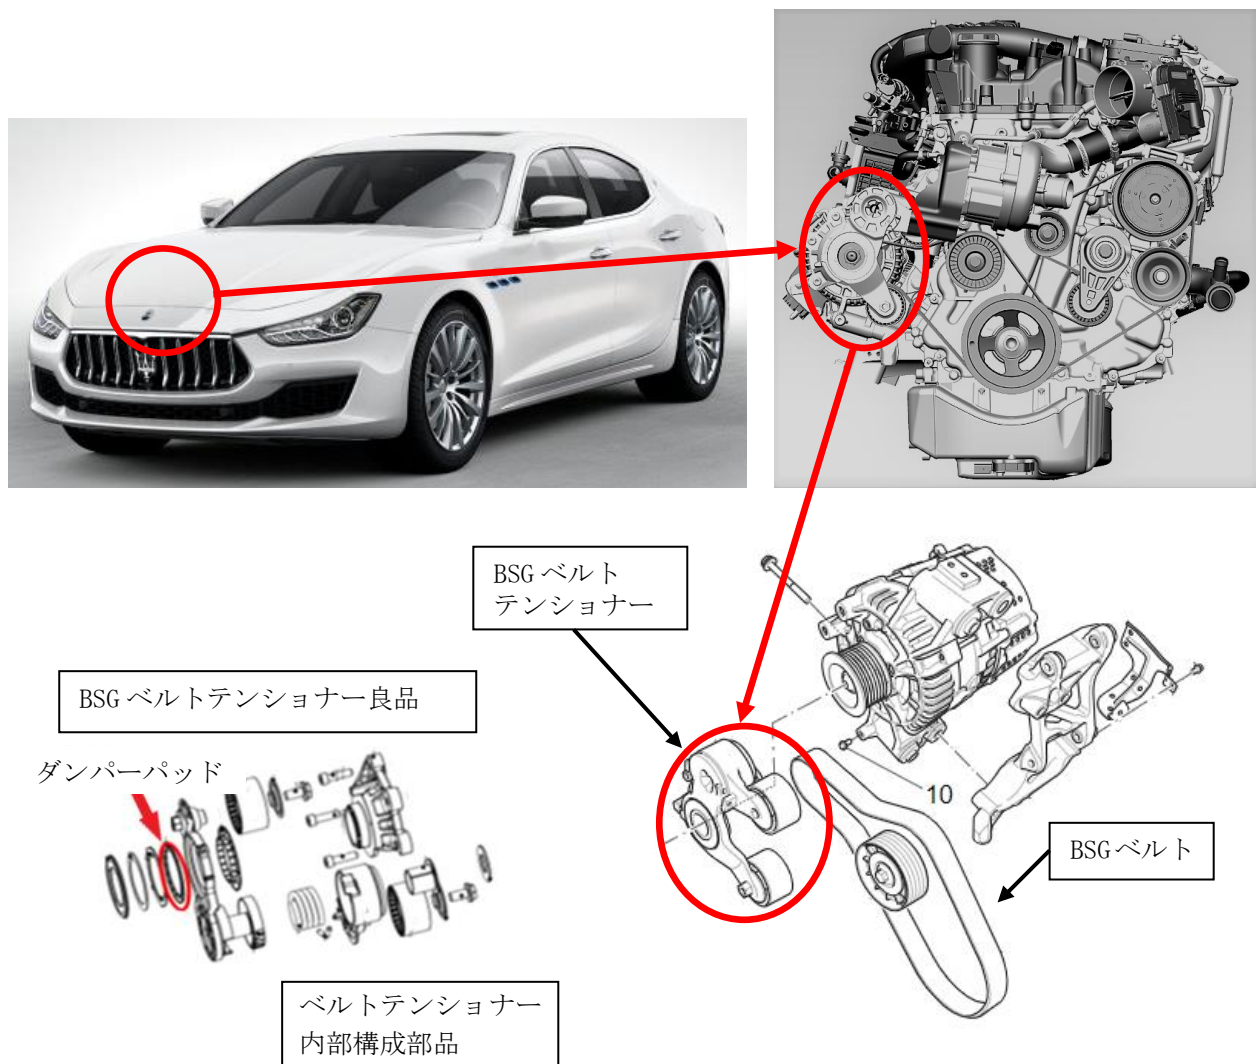

不具合の内容

ベルト駆動スタータージェネレーター（以下 BSG という）ベルトテンショナーにおいて、製造管理が不適切なため、内部構成部品であるダンパーパッドが組み込まれていないものがある。そのため、使用過程でベルトの張力維持動作を繰り返した際のがたつきによりテンショナー内部が破損し、ベルト張力が失われ、ハイブリッドシステム警告灯が点灯し、そのまま走行を続けると、BSG の作動が停止しバッテリーの充電が行われなくなり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、BSG ベルトテンショナーに刻印されたロット番号を確認し、該当するロット番号の場合には良品の BSG ベルトテンショナーに交換し、ベルトを新品に交換する。

※注意： は交換を行う部品を示す

作業終了の識別

ベルトテンショナーの打刻付近に黄色のペイントを塗布する。