


改善箇所説明図

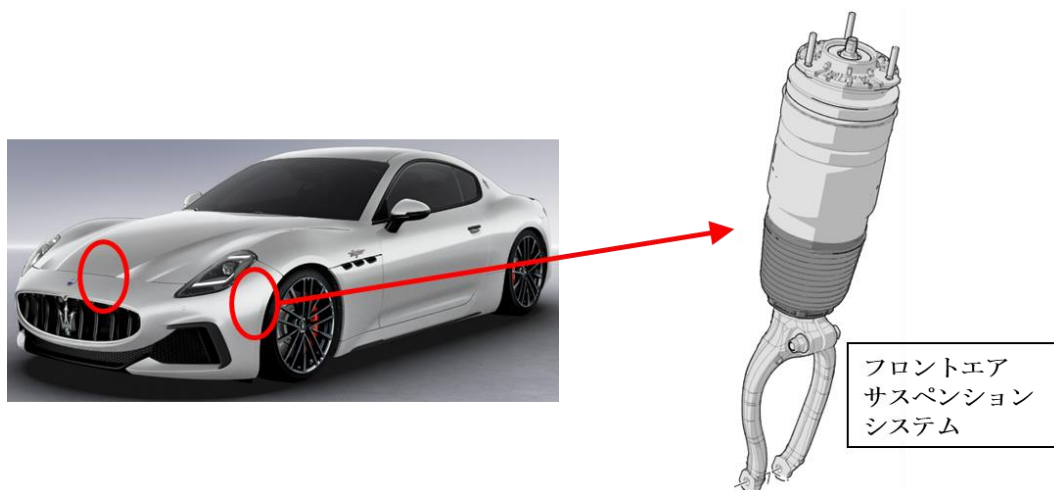

不具合の内容

フロントエアサスペンションシステムにおいて、設計検討が不十分なため、プラスチック製ピストンケースの剛性が不足しているものがある。そのため、転舵時のねじり応力によりピストンケースがわずかに変形することでダンパーラバーとの隙間からエア漏れ、車両前部の車高が下がるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、フロントエアサスペンションシステムを対策品に交換する。

注： ☐ は交換する部品を示す

作業終了の識別

右フロントエアサスペンションシステム上部のコネクター上面に黄色のペイントを塗布する。