


改善箇所説明図



ドアロックストライカー

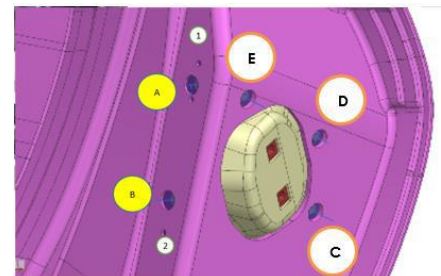

リベット補強箇所イメージ(A)～(E)

不具合の内容

左右ドアのロックストライカーを取り付けるベースプレートにおいて、ドアフレームとの溶接が不十分なものがある。そのため、ドアの開閉や走行中の振動等により、ベースプレートの溶接が徐々に剥がれ、最悪の場合、ベースプレートがストライカーとともにドアフレーム内部に脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該ベースプレートとドアフレームを補強用リベット（5本）で固定する。

注： は対策する部品を示す

作業終了の識別

車台番号打刻（VIN プレート）の4桁目上部に白色のペイントを塗布する。